

**a/ Příprava povrchu / Preparation**

| Symbol operace / Symbol                             | Popis operace / Operation  |
|---|--|
|   | <b>Broušení pomocí Minerální drátěnky</b><br><b>Brush</b>  |
|   | <b>Čištění / aktivace povrchu přípravkem</b><br><b>Sika Cleaner 205</b><br><b>Cleaning</b><br><b>Sika Cleaner 205</b>  |
|   | <b>Nechat odvětrat minimálně 10 minut</b><br><b>maximálně 2 hodiny</b><br><b>Wait min 10 minutes</b><br><b>max 2 hours</b>   |
|   | <b>Aplikace Sika Primer 210 T</b><br><b>Put Sika Primer 210 T</b>  |
|   | <b>Nechat odvětrat minimálně 30 minut</b><br><b>maximálně 2 hodiny</b><br><b>Wait min 30 minutes max 2 hours</b>   |
| <b>b/ Nanášení lepidla - lepení, tmelení / Glue</b> |  |
|   | <b>Nanesení trojúhelníkové housenky Sikaflexu 252.</b><br><b>Trojúhelníkový výřez dýzy - výška 8 - 10 mm, šířka</b><br><b>8 mm / Application Sikaflex 252 (height 8 - 10 mm,</b><br><b>width 8 mm)</b> |
|   | <b>Přiložení lišty k panelu do 30 minut od počátku</b><br><b>nanášení lepidla - fixace</b><br><b>max 30 minutes</b>  |
|   | <b>Vytvrzovací proces lepidla v závislosti na teplotě a</b><br><b>relativní vlhkosti vzduchu. Při 23°C/50% cca</b><br><b>4mm/24hod. / Wait min 24 h</b>  |
|   | <b>Zatmelení spár - Sikaflex 221</b><br><b>Fill in spaces - Sikaflex 221</b>   |

